



Etape VI

Visser les 4 montants (O) sur les espaces (L)x12 à l'aide des vis (B)x24 et des écrous (C)x24. Les montants (O) sont tirés en butée vers l'extérieur de la baie. Les 2 vis des montants arrières passent par le même trou oblong de l'espaceur arrière (voir figure Arrière).

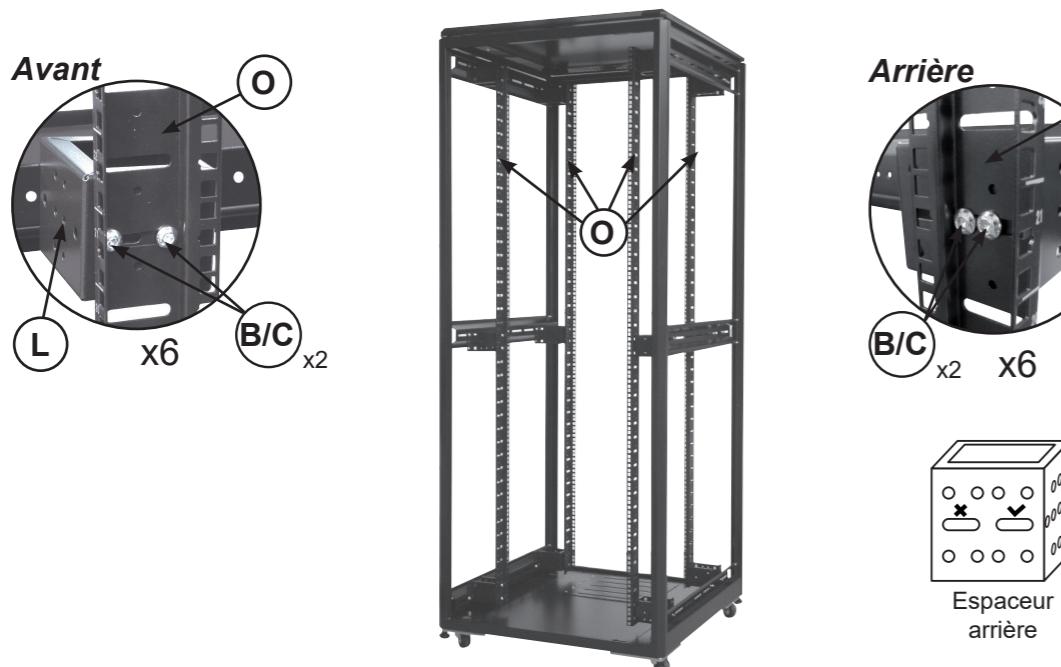


Etape VII

Poser le gond (F) en bas de la baie pour la pose de la porte avant (Q). Poser la porte arrière (Q) et les panneaux latéraux (R).

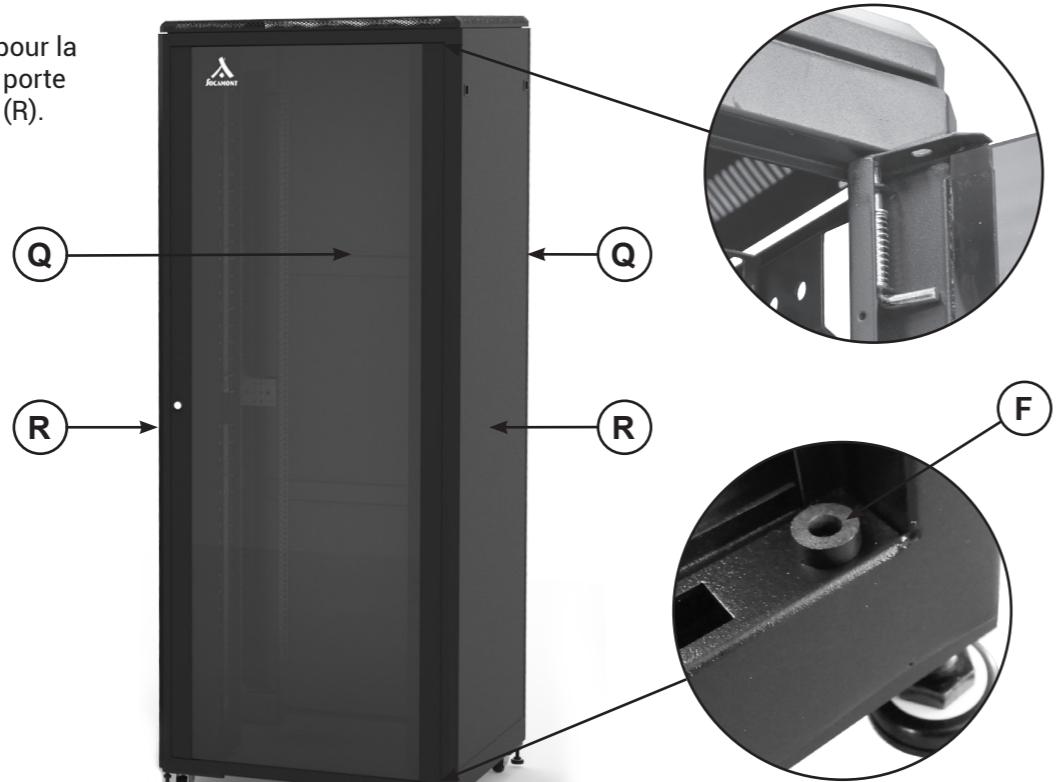

Contenu des colis :

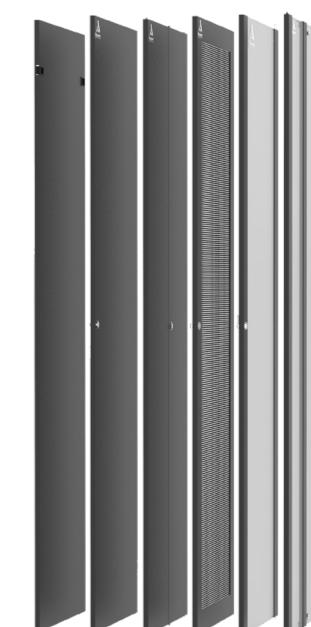A	x76	B	x48	C	x48	D	x4	E	x4
									
Vis M5x10 autotaraudeuse		Vis M6x12 6 pans creux		Ecrou M6 à colerette type rondelle éventail		Pied ajustable		Roulette	
F	x1	G	x1	H	x4	I	x2	J	x2
									
Gond inférieur		Clé Allen torx et 6 pans		Support roulette		Plinthe		Plaque de fond latérale	
K	x6	L	x12	M		N		O	x1
									
Barre renfort		Espaceur		Plaque de fond avec 5 entrées de câbles		Capot supérieur		Montant x4	
P		Q		R				P	
								Cadre x2	
								Portes avant et arrière x1	
								Panneau latéral x2	

Q Portes avant / arrière

PP Panneau plein avant / arrière

SP Porte simple pleine avant / arrière

DP Double porte pleine avant / arrière (36U)

SA Porte simple nid d'Abeille avant / arrière

V Porte simple en verre avant / arrière

V Porte double en verre avant / arrière (42U)



NOTICE DE MONTAGE BAIE LIGNE 500

Etape I

Préparation des colis :
Désolidariser les deux cadres de porte en dévissant les cales de bois sur les côtés et démonter les portes de leur cadre.
Jeter les vis pour éviter toute erreur.

Etape II


Poser à plat le cadre de la porte arrière (Q). Visser les barres de renfort (K) sur le cadre (P) dans les trous prévus à cet effet en haut, au milieu, et en bas du cadre (P) avec les vis (A).

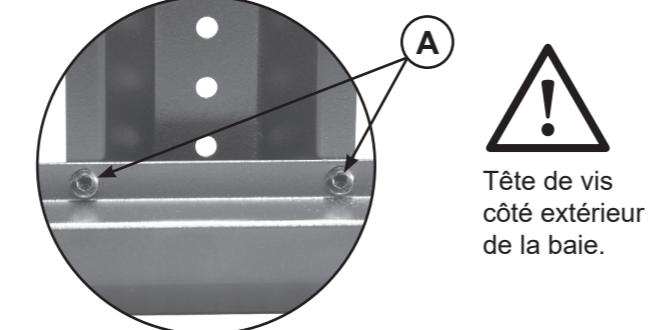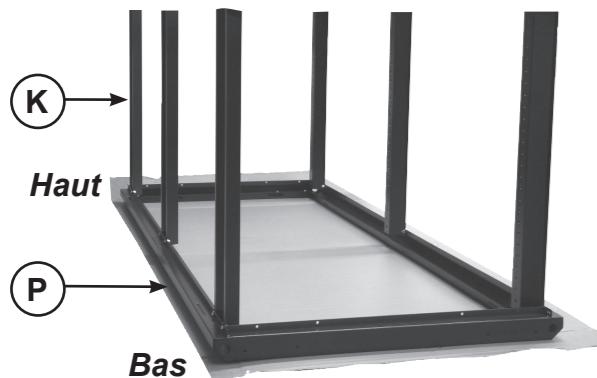

Tête de vis côté extérieur de la baie.


Etape III

Visser le cadre de la porte avant (P) sur les barres de renfort (K) avec les vis (A)x12 comme à l'étape II.

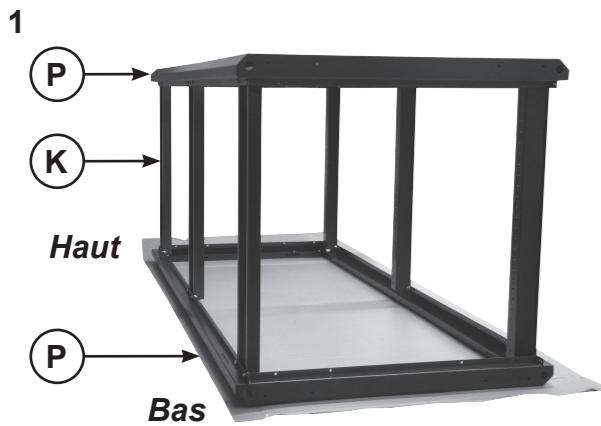

1

Visser les plinthes (I)x2 sur les cadres (P) en bas de la baie avec les vis (A)x8.

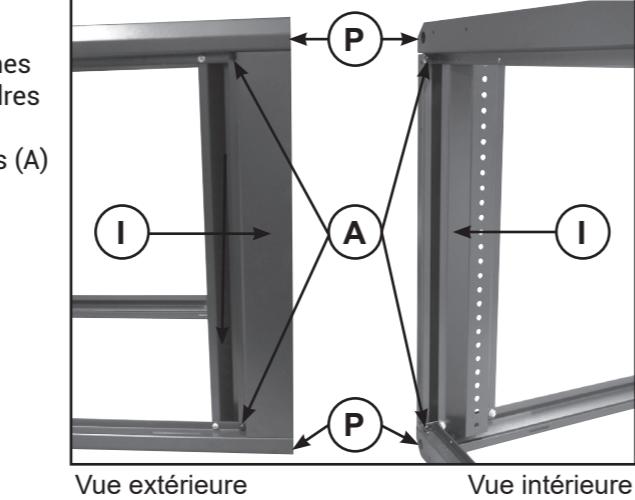

2

Visser les plinthes (I)x2 sur les cadres (P) en bas de la baie avec les vis (A)x8.

3

Fixer les supports roulettes (H)x4 dans les quatre angles de la baie avec les vis (A)x16. Visser les roulettes (E)x4 avec les vis (A)x16.

Appuyer fermement pour amorcer le vissage, l'utilisation d'une visseuse électrique est conseillée. Visser les pieds (D)x4.




Socamont® solutions

2/4

NOTICE DE MONTAGE BAIE LIGNE 500



Etape IV

Visser le capot supérieur (M) au sommet de la baie avec les vis (A)x4. Visser les plaques de fond latéralement (J)x2 et la plaque de fond entrée de câbles (N) dans le fond de la baie avec les vis (A)x8.

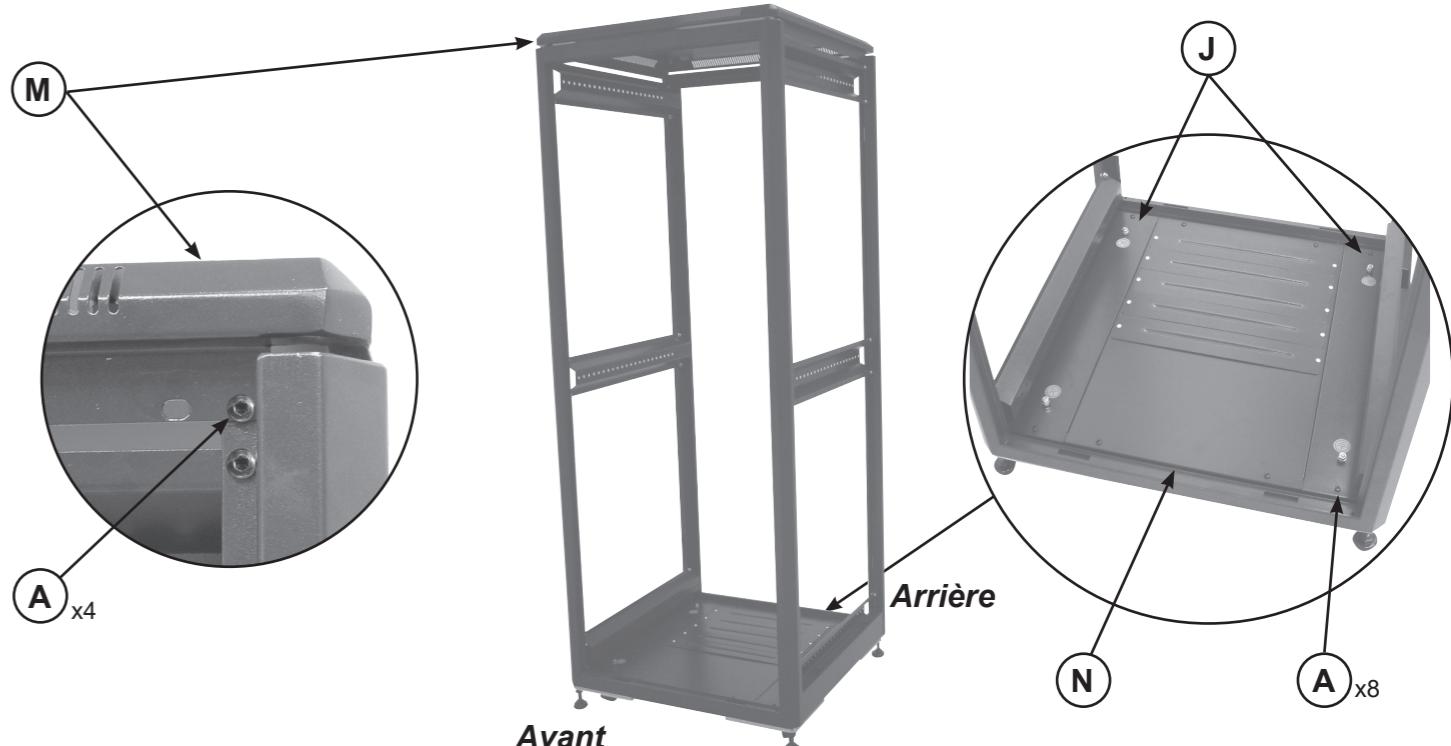

Etape V

Visser les espaces (L)x12 sur les barres de renfort (K)x6 à l'aide des vis (B)x24 et des écrous (C)x24 dans les trous 5 et 7 à l'avant et 5 et 7 à l'arrière des barres. Pousser les 12 espaces en butée vers l'intérieur de la baie et serrer.

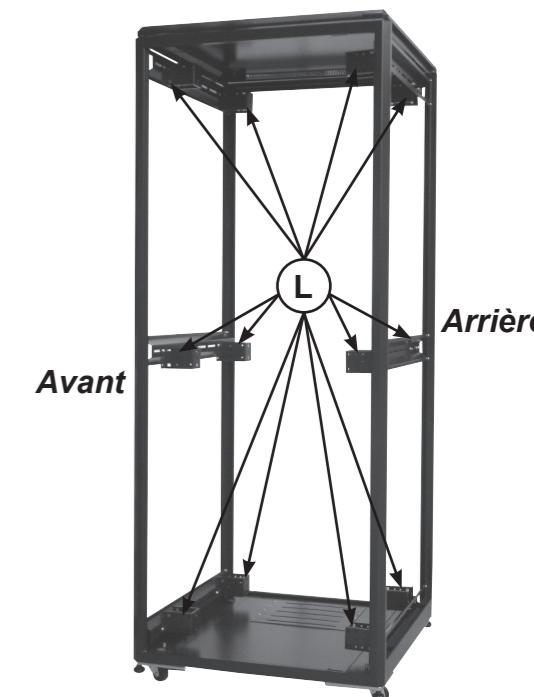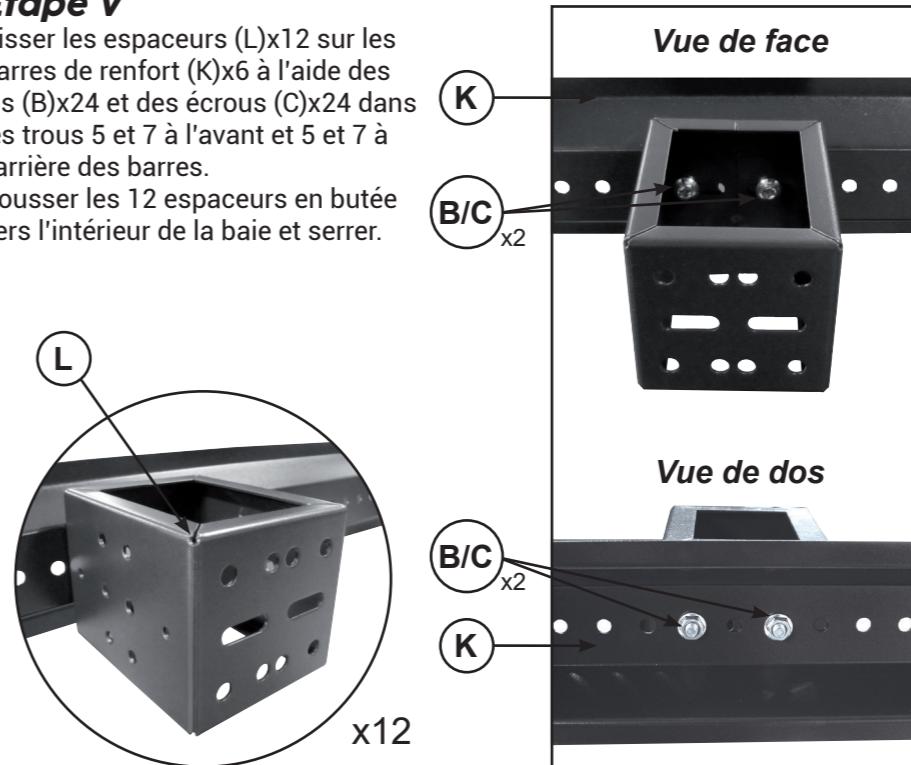

Socamont® solutions

3/4